




Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Parois opaques</b>	<b>Isolation paroi horizontale</b>	Faible épaisseur de l'isolant soufflé en périphérie de la trappe d'accès aux combles perdus.				

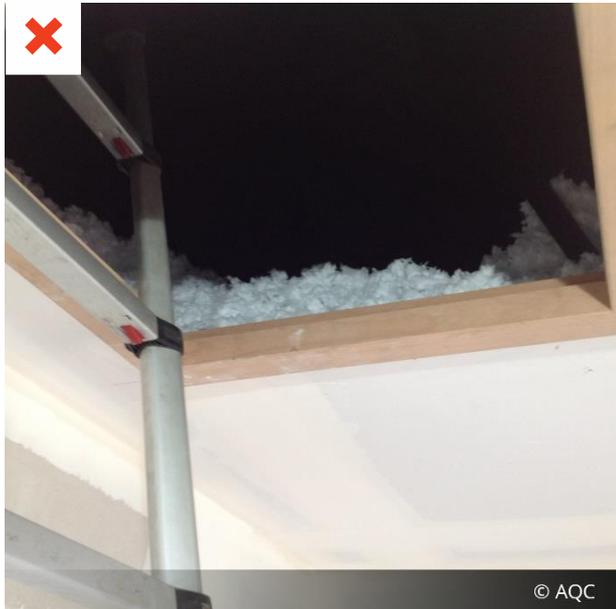


#### Cause technique


Absence d'une rehausse périphérique au niveau de la trappe.

#### Origines Conception Exécution Exploitation

Absence de carnets de détails d'exécution en phase conception. Méconnaissance du traitement de ce point singulier lors de la préparation du chantier.

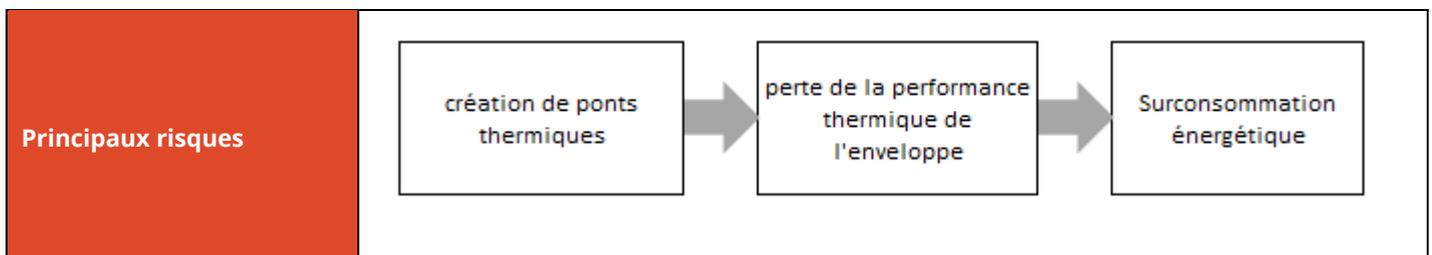

<b>Solutions correctives et/ou préventives</b>	Mettre en place une rehausse périphérique et compléter l'isolant manquant. Prévoir une marge de +20% par rapport à la hauteur de l'isolant.
--	---

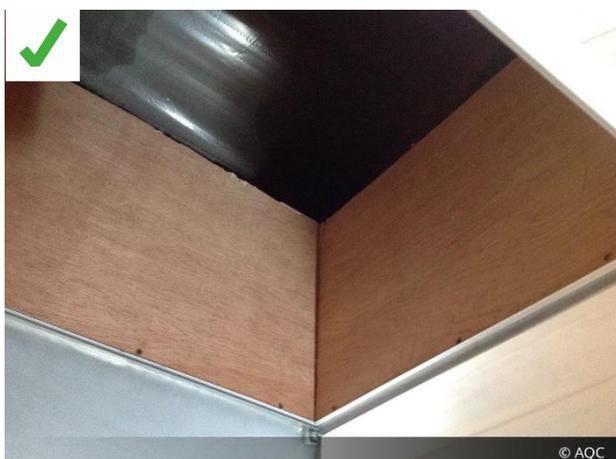

#### Exemple de bonne pratique

Photo ci-contre :  
L'isolant soufflé est arrêté au niveau de la trappe par un coffrage périphérique rigide.