

Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input checked="" type="checkbox"/>
VMC DF VMC SF	Réseau aéraulique	La manchette souple de raccordement entre le caisson d'extraction et le réseau aéraulique est perforée.				




Cause technique

La manchette peut avoir été perforée lors de l'installation ou lors de l'exploitation.

Origine Conception Exécution Exploitation

Mauvais contrôle du bon achèvement en réception chantier. Opérations de maintenance régulières non réalisées ou non efficaces.

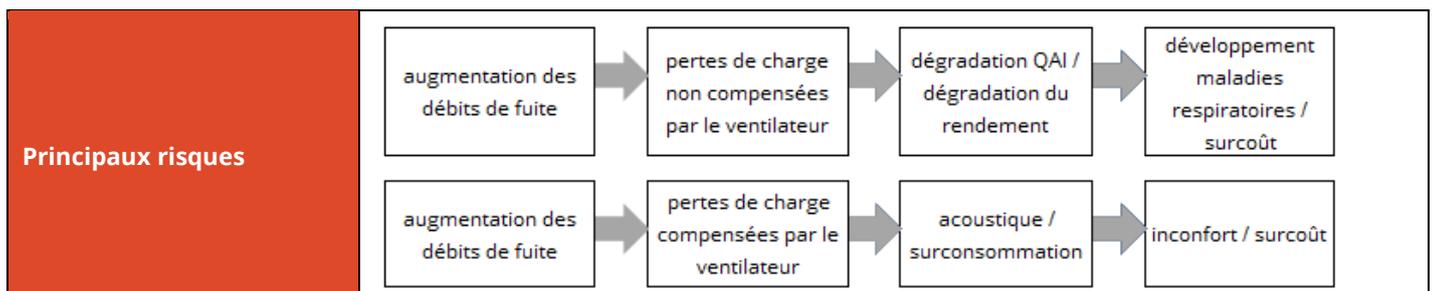

Solutions correctives et / ou préventives	Changer la manchette souple.
--	------------------------------

Règles de l'art	<p><u>Extrait des Recommandations professionnelles RAGE : VMC double flux en habitat collectif -</u></p> <p>"Point de vigilance : surveiller l'étanchéité des manchettes souples de raccordement entre le caisson de ventilation et le réseau horizontal. Les manchettes souples doivent être changées tous les deux ans et non remises en état".</p>
------------------------	---